

OPTIMASS 1000 Handbuch

Messwertaufnehmer für Massedurchfluss

Die Dokumentation ist nur komplett in Kombination mit der entsprechenden Dokumentation des Messumformers.





Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die KROHNE Messtechnik GmbH, auch auszugsweise untersagt.

Änderungen ohne vorherige Ankündigungen bleiben vorbehalten.

Copyright 2015 by

KROHNE Messtechnik GmbH - Ludwig-Krohne-Str. 5 - 47058 Duisburg (Deutschland)

1	Sicherheitshinweise	5
	1.1 Softwarehistorie	5
	1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	
	1.3 CE Zertifizierung	
	1.4 Zugehörige Dokumente	
	1.5 Druckgeräterichtlinie (PED)	
	1.6 Schmutziges Gas	
	1.7 Sicherheitshinweise des Herstellers	
	1.7.1 Urheberrecht und Datenschutz	
	1.7.2 Haftungsausschluss	
	1.7.3 Produkthaftung und Garantie	9
	1.7.4 Informationen zur Dokumentation	
	1.7.5 Sicherheitszeichen und verwendete Symbole	
	1.8 Sicherheitshinweise für den Betreiber	10
2	Gerätebeschreibung	11
	2.1 Lieferumfang	11
	2.1.1 Messgeräte mit Hygieneanschlüssen	12
	2.2 Typenschilder	
	2.3 CSA Dual Seal (Doppeldichtung)	
	2.4 Temperaturdifferenz und Temperaturschock	
3	Installation	15
	3.1 Allgemeine Hinweise zur Installation	
	3.2 Lagerung	
	3.3 Handhabung	
	3.4 Einbaubedingungen	
	3.4.1 Abstützen des Messgeräts	
	3.4.2 Montage des Messgeräts	
	3.4.3 Cross-Talk	
	3.4.5 Maximale Rohrleitungskräfte (Belastungen an den Enden)	
	3.4.6 Rohrreduzierungen	
	3.4.7 Flexible Anschlüsse	
	3.4.8 Hygienischer Einbau	
	3.4.9 Heizung und Isolierung	
	3.4.10 Spülanschlüsse	25
	3.4.11 Nullpunktkalibrierung	
	3.4.12 Sonnenschutz	26
4	Elektrische Anschlüsse	27
	4.1 Sicherheitshinweise	27
	4.2 Elektrische Anschlüsse und E/A-Anschlüsse	

5 Service	28
5.1 Ersatzteilverfügbarkeit5.2 Verfügbarkeit von Serviceleistungen	
5.3 Rücksendung des Geräts an den Hersteller	
5.3.1 Allgemeine Informationen	
5.3.2 Formular (Kopiervorlage) zur Rücksendung ei	
5.4 Entsorgung	
6 Technische Daten	30
6.1 Messprinzip (Doppel-Messrohr)	30
6.2 Technische Daten	
6.3 Messgenauigkeit	38
6.4 Druck-/Temperatur-Zuordnung	39
6.5 Abmessungen und Gewichte	41
6.5.1 Flanschausführungen	
6.5.2 Hygienische Ausführungen	
6.5.3 Ausführung mit Heizmantel	
6.5.4 Spülanschlussoption	50
7 Notizen	51

1.1 Softwarehistorie

Freigabedatum	Software-Version	Dokumentation	
Aug. 2008	V2.2.xx	MA MFC 300 R02	
		MA OPTIMASS 1000 R01	

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Massedurchfluss-Messgerät dient der direkten Messung des Massedurchflusses sowie der Dichte und der Temperatur des Messstoffs. Indirekt ermöglicht es auch die Messung von Parametern wie beispielsweise Gesamtmasse, Konzentration gelöster Substanzen und Volumendurchfluss. Beim Einsatz in gefährdeten Bereichen gelten besondere Vorschriften und Richtlinien, die in einer separaten Produktdokumentation beschrieben werden.



VORSICHT!

Die Verantwortung für den Einsatz der Messgeräte hinsichtlich Eignung, bestimmungsgemäßer Verwendung und Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe gegenüber dem Messstoff liegt allein beim Betreiber.



INFORMATION!

Dieses Gerät ist ein Gerät der Gruppe 1, Klasse A gemäß CISPR11:2009. Es ist für den Einsatz in industrieller Umgebung bestimmt. In anderen Umgebungen kann es möglicherweise infolge von leitungsgeführten sowie gestrahlten Störeinflüssen zu Schwierigkeiten bei der Einhaltung der elektromagnetische Verträglichkeit kommen.



INFORMATION!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen.

1.3 CE Zertifizierung

CE Kennzeichnung



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- EMV Richtlinie 2004/108/EG
- ATEX Richtlinie 94/9/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Das Gerät verfügt über die Konformitätsbescheinigung des Herstellers und ist mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet.

1.4 Zugehörige Dokumente

Dieses Handbuch muss gemeinsam mit den relevanten Dokumenten in Bezug auf folgende Aspekte gelesen werden:

- Explosionsgefährdete Bereiche
- Kommunikation
- Konzentration
- Korrosion


1.5 Druckgeräterichtlinie (PED)



RECHTLICHER HINWEIS!

Die Druckgeräterichtlinie enthält gesetzliche Bestimmungen sowohl für die Hersteller als auch für die Endanwender. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam!

Sichtprüfung

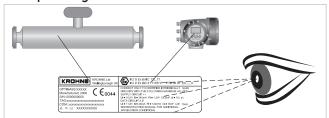

Um die Konformität des Messgeräts mit der Druckgeräterichtlinie zu garantieren, MÜSSEN Sie sicherstellen, dass die Seriennummern auf dem Typenschild des Messumformers und des Sensors übereinstimmen.

Um die Bestimmungen der Druckgeräterichtlinie (PED) zu erfüllen, liefert der Hersteller alle relevanten technischen Daten im zugehörigen Kapitel in diesem Handbuch. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten:

- Ein druckfestes Gehäuse ist NICHT im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.
- Der äußere Zylinder ohne PED- / CRN-Zulassung besitzt einen typischen Berstdruck von mehr als 100 barg / 1450 psig bei 20°C / 68°F.
- Die Kabeldurchführung ist aus Epoxid, PPS oder PEEK mit zwei O-Ringen aus FPM / FKM und hydriertem Nitrilkautschuk.
- Bei einem Ausfall des Messrohres kommt der O-Ring in Kontakt mit dem Prozess-Messstoff.
- Sie MÜSSEN sicherstellen. dass sich der Werkstoff des O-Rings für die Anwendung eignet.
- Andere O-Ring-Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich.

Druckfestes Gehäuse

Das optionale druckfeste Gehäuse MUSS erworben werden, wenn das Messgerät für die Messung von unter Hochdruck stehenden Gasen und / oder von durch Hochdruck verflüssigten Gasen verwendet wird und / oder wenn aufgrund der Verwendung von korrosiven oder ätzenden Flüssigkeiten, häufigen Druck- und / oder Temperaturschwankungen, seismischen Erschütterungen oder anderen Stoßbelastungen die Gefahr eines Messrohrausfalls besteht.

Unter den obigen Bedingungen und wenn der Prozessdruck höher als für das druckfeste Gehäuse vorgesehen (siehe die technischen Daten) ist oder wenn kein druckfestes Gehäuse zur Verfügung steht, MUSS auch die optionale Berstscheibe erworben werden. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter.



GEFAHR!

Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Störung des Hauptmessrohres vorliegt, machen Sie das Messgerät drucklos und nehmen Sie es außer Betrieb, sobald dies unter Beibehaltung der Sicherheit möglich ist.

1.6 Schmutziges Gas

Schmutziges Gas ist Gas, das Sand oder andere Feststoffpartikel enthält. Schmutziges Gas verursacht übermäßigen Verschleiß am Hauptmessrohr, was schließlich zu einem kompletten Ausfall dieses Rohres führen kann. In einigen Fällen, in denen Gas gemessen wird, kann ein Messrohrausfall eine große Gefahr darstellen.



GEFAHR!

Wenn das Durchflussmessgerät für die Messung von Gas verwendet, das möglicherweise verschmutzt ist, müssen Sie einen Filter vor dem Messgerät einbauen, um Feststoffpartikel herauszufiltern.

1.7 Sicherheitshinweise des Herstellers

1.7.1 Urheberrecht und Datenschutz

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch keine Gewähr übernommen.

Die erstellten Inhalte und Werke in diesem Dokument unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. des Herstellers.

Der Hersteller ist bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.

Soweit in den Dokumenten des Herstellers personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte, zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien, wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.7.2 Haftungsausschluss

Der Hersteller ist nicht für Schäden jeder Art haftbar, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, einschließlich aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte oder beiläufig entstandene Schäden und Folgeschäden.

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, wenn der Hersteller vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Sollten aufgrund eines geltenden Gesetzes derartige Einschränkungen der stillschweigenden Mängelhaftung oder der Ausschluss bzw. die Begrenzung bestimmter Schadenersatzleistungen nicht zulässig sein und derartiges Recht für Sie gelten, können der Haftungsausschluss, die Ausschlüsse oder Beschränkungen oben für Sie teilweise oder vollständig ungültig sein.

Für jedes erworbene Produkt gilt die Gewährleistung gemäß der entsprechenden Produktdokumentation sowie Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt der Dokumente, einschließlich dieses Haftungsausschlusses, in jeder Weise und zu jedem Zeitpunkt, gleich aus welchem Grund, unangekündigt zu ändern und ist in keiner Weise für mögliche Folgen derartiger Änderungen haftbar.

1.7.3 Produkthaftung und Garantie

Die Verantwortung, ob die Messgeräte für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sind, liegt beim Betreiber. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen von Fehlgebrauch durch den Betreiber. Eine unsachgemäße Installation und Bedienung der Messgeräte (-systeme) führt zu Garantieverlust. Darüber hinaus gelten die jeweiligen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die die Grundlage des Kaufvertrags bilden.

1.7.4 Informationen zur Dokumentation

Um Verletzungen des Anwenders bzw. Schäden am Gerät zu vermeiden, ist es erforderlich, dass Sie die Informationen in diesem Dokument aufmerksam lesen. Darüber hinaus sind die geltenden nationalen Standards, Sicherheitsbestimmungen sowie Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

Falls Sie Probleme haben, den Inhalt dieses Dokuments zu verstehen, wenden Sie sich für Unterstützung an die örtliche Niederlassung des Herstellers. Der Hersteller kann keine Verantwortung für Sach- oder Personenschäden übernehmen, die dadurch hervorgerufen wurden, dass Informationen in diesem Dokument nicht richtig verstanden wurden.

Dieses Dokument hilft Ihnen, die Betriebsbedingungen so einzurichten, dass der sichere und effiziente Einsatz des Geräts gewährleistet ist. Außerdem sind im Dokument besonders zu berücksichtigende Punkte und Sicherheitsvorkehrungen beschrieben, die jeweils in Verbindung mit den nachfolgenden Symbolen erscheinen.

1.7.5 Sicherheitszeichen und verwendete Symbole

Sicherheitshinweise werden durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet.



GEFAHR!

Dieser Hinweis beschreibt die unmittelbare Gefahr beim Umgang mit Elektrizität.



GEFAHR.

Dieser Hinweis beschreibt die unmittelbare Gefahr von Verbrennungen durch Hitze oder heiße Oberflächen.



GEFAHR!

Dieser Hinweis beschreibt die unmittelbare Gefahr beim Einsatz des Geräts in explosionsgefährdeter Atmosphäre.



GEFAHR!

Diesen Warnungen ist ausnahmslos zu entsprechen. Selbst eine teilweise Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Tode führen. Zudem besteht die Gefahr schwerer Schäden am Gerät oder Teilen der Betreiberanlage.



WARNUNG!

Durch die auch nur teilweise Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises besteht die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden. Zudem besteht die Gefahr von Schäden am Gerät oder Teilen der Betreiberanlage.



VORSICHT!

Durch die Missachtung dieser Hinweise können Schäden am Gerät oder Teilen der Betreiberanlage entstehen.



INFORMATION!

Diese Hinweise beschreiben wichtige Informationen für den Umgang mit dem Gerät.



RECHTLICHER HINWEIS!

Dieser Hinweis enthält Informationen über gesetzliche Richtlinien und Normen.



HANDHABUNG

Dieses Symbol deutet auf alle Handhabungshinweise, die vom Bediener in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden müssen.

KONSEQUENZ

Dieses Symbol verweist auf alle wichtigen Konsequenzen aus den vorangegangenen Aktionen.

1.8 Sicherheitshinweise für den Betreiber




WARNUNG!

Dieses Gerät darf nur durch entsprechend ausgebildetes und autorisiertes Personal installiert, in Betrieb genommen, bedient und gewartet werden.

Darüber hinaus sind die nationalen Vorschriften für Arbeitssicherheit einzuhalten.


2.1 Lieferumfang

Kompakte Ausführung

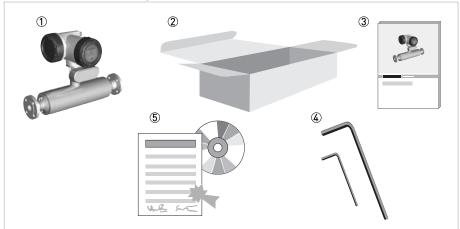

- Masse-Durchflussmessgerät
- ② Karton
- 3 Dokumentation
- 4 2,5 mm und 5 mm Inbusschlüssel.
- (5) CD-ROM und Kalibrierzertifikat

Getrennte Ausführung

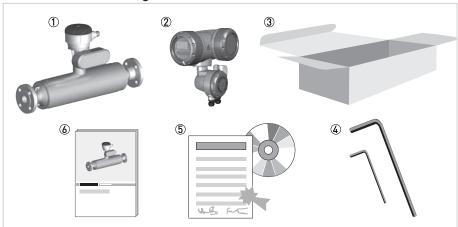


- Masse-Durchflussmessgerät
- ② Messumformer. Ausführung: Feld- (wie abgebildet), Wand- oder Einschubgehäuse.
- ③ Karton
- 4 2,5 mm und 5 mm Inbusschlüssel.
- (5) CD-ROM und Kalibrierzertifikat
- 6 Dokumentation

Sollten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Wenn Ihr Messgerät mit Flanschanschlüssen ausgestattet ist, ist die Flanschspezifikation an der Außenkante des Flansches aufgeprägt. Stellen Sie sicher, dass die Spezifikation am Flansch mit der Spezifikation Ihrer Bestellung übereinstimmt.

2.1.1 Messgeräte mit Hygieneanschlüssen

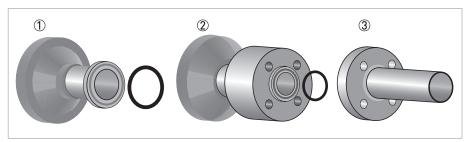

- Vollverschweißt Die 0-Ringe zwischen dem Messgerät und den Prozessrohren sind nicht im standardmäßigen Lieferumfang enthalten, können jedoch bestellt werden.
- ② DIN 11864-2 Form A Die O-Ringe zwischen den Form A- und Form B-Teilen des Anschlusses sind nicht im standard-mäßigen Lieferumfang enthalten, können jedoch bestellt werden.
- 3 11864-2 Form B wird nicht mit diesem Anschluss geliefert, kann jedoch bestellt werden.

2.2 Typenschilder



INFORMATION!

Prüfen Sie anhand der Typenschilder, ob das gelieferte Gerät Ihrer Bestellung entspricht. Prüfen Sie, ob auf dem Typenschild die korrekte Spannungsversorgung angegeben ist.

2.3 CSA Dual Seal (Doppeldichtung)

Zwecks Übereinstimmung mit den Anforderungen nach ANSI/ISA -12.27.01-2003 "Requirements for process Sealing Between electrical systems and Flammable or Combustible process Fluids" für die Dichtung zwischen elektrischen Systemen und entzündlichen oder brennbaren Prozessflüssigkeiten sind alle OPTIMASS/GAS-Produkte mit einer zusätzlichen Dichtung ausgestattet. Bei einer Störung der Hauptdichtung verhindert diese zusätzliche Dichtung, dass austretende Flüssigkeit in das Elektronikfach eindringt.

Für Drücke und/oder Temperaturen gelten Einschränkungen entsprechend den Rohr-, Temperatur-, Anschluss- und Ex-Grenzwerten. Ausführliche Informationen sind auf dem Typenschild des Messgeräts und in der relevanten Dokumentation enthalten. Bei allen Messgeräten für die Gasmessung ist das Gehäuse mit einer Berstscheibe ausgerüstet. Beim Ausfall der Hauptdichtung (Rohr) kommt es zur Leckage von der Berstscheibe. Installieren Sie das Messgerät so, dass die Berstscheibe vom Bediener weg zeigt.

Flüssigkeiten (Beispiel-Modellcode: OPTIMASS 1000C S25 - LIQUID)

Druck- und Temperaturdaten:

OPTIMASS 1000 / 1300 / 1010 -40 °C...+130 °C und 100...10000 kPa

Für Drücke und/oder Temperaturen können weitere Einschränkungen entsprechend den Rohr-, Temperatur-, Anschluss- und Ex-Grenzwerten gelten. Ausführliche Informationen sind auf dem Typenschild des Messgeräts und in der relevanten Dokumentation enthalten.

Sollte die Hauptdichtung ausfallen, füllt sich das Gehäuse des Messgeräts mit Flüssigkeit, und das Gerät wird gestoppt. Das Gerät schaltet anschließend in den <Anlauf>-Modus und zeigt auf der Anzeige des Messumformers oder der Steuerung einen Diagnosefehler an. Auf diese Weise wird der Bediener über den Ausfall der Hauptdichtung (Messrohr) und die Notwendigkeit zur Prüfung des Messgerät-Status informiert.

Messgerät-Status:

Das Messgerät schaltet außerdem in den <Anlauf>-Modus, wenn die Hauptdichtung (Messrohr) ausfällt oder wenn es nicht komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist. Dies kann zum Beispiel beim Ablassen oder (Nach-)Füllen des Messgeräts der Fall sein.

Um den Status des Messgeräts zu prüfen, lassen Sie die Flüssigkeit ab und füllen Sie das Messgerät wieder; überprüfen Sie dabei die Anzeige des Messumformers oder der Steuerung. Eine Liste mit den Statusmeldungen und den Diagnoseinformationen finden Sie im entsprechenden Abschnitt im Handbuch des Messumformers.

Wenn das Messgerät im <Anlauf>-Modus bleibt, MÜSSEN Sie davon ausgehen, dass die Hauptdichtung (Messrohr) ausgefallen ist; in diesem Fall MÜSSEN Sie die entsprechenden Maßnahmen treffen.

Gase (Beispiel-Modellcode: OPTIMASS 1000C S25 - GAS)

Druck-/Temperaturdaten:

-40 °C...+130 °C und 500...10000 kPa

Für Drücke und/oder Temperaturen können weitere Einschränkungen entsprechend den Rohr-, Temperatur-, Anschluss- und Ex-Grenzwerten gelten. Ausführliche Informationen sind auf dem Typenschild des Messgeräts und in der relevanten Dokumentation enthalten.

Bei allen Messgeräten für die Gasmessung ist das Gehäuse mit einer Berstscheibe ausgerüstet. Sollte die Hauptdichtung (Messrohr/e) ausfallen, kommt es zur Leckage von der Berstscheibe. Installieren Sie das Messgerät so, dass die Berstscheibe vom Bediener weg zeigt.

Regelmäßige Wartung der Berstscheibe:

Prüfen Sie die Berstscheiben regelmäßig auf Leckagen und/oder Ablagerungen. Bei allen OPTIMASS-Messgeräten gilt das Messrohr als Hauptdichtung. Die Werkstoffe für die Messrohre sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs beschrieben; der Messstoff des Kunden und alle anderen durch das Rohr strömenden Flüssigkeiten müssen mit dem jeweiligen Werkstoff kompatibel sein. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Störung der Hauptdichtung vorliegt, machen Sie die Prozessleitung drucklos und nehmen das Messgerät außer Betrieb, sobald dies unter Wahrung der Sicherheit möglich ist. Bitte wenden Sie sich zwecks Service oder Ersatz des Messgeräts an den Kundendienst.

2.4 Temperaturdifferenz und Temperaturschock

Temperaturdifferenz

Die maximale Differenz zwischen der Umgebungstemperatur und der Prozesstemperatur (Betriebstemperatur) beträgt 110 °C/230 °F.

Temperaturschock

Ein Temperaturschock tritt auf, wenn sich die Prozesstemperatur plötzlich und sehr stark ändert. Um dies zu vermeiden, beachten Sie die nachstehende Tabelle mit den maximalen Temperaturschwankungen.

Messgerät	Maximale Temperaturschwankungen
S15	+80 °C/+176 °F
S25	
S40	+110 °C/+230 °F
S50	



VORSICHT!

Wenn das Gerät außerhalb dieser Grenzwerte betrieben wird, kann es zu Veränderungen in der Dichte und der Massedurchflusskalibrierung kommen. Wiederholte Temperaturschocks können außerdem zu einem vorzeitigen Ausfall des Messgeräts führen! Größere Temperaturschocks sind jedoch bei niedrigeren Betriebsdrücken möglich. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

3.1 Allgemeine Hinweise zur Installation



INFORMATION!

Prüfen Sie die Verpackungen sorgfältig auf Schäden bzw. Anzeichen, die auf unsachgemäße Handhabung hinweisen. Melden Sie eventuelle Schäden beim Spediteur und beim örtlichen Vertreter des Herstellers.



INFORMATION!

Prüfen Sie die Packliste, um festzustellen, ob Sie Ihre Bestellung komplett erhalten haben.



INFORMATION!


Prüfen Sie anhand der Typenschilder, ob das gelieferte Gerät Ihrer Bestellung entspricht. Prüfen Sie, ob auf dem Typenschild die korrekte Spannungsversorgung angegeben ist.


3.2 Lagerung


- Messgerät trocken und staubfrei lagern.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Messgerät in seiner Originalverpackung.
- Die Umgebungstemperatur darf nicht unter -50°C / -58°F oder über +85°C / +185°F liegen.


3.3 Handhabung

Verwendung eines Trageriemes zum Anheben und Transportieren des Messgeräts

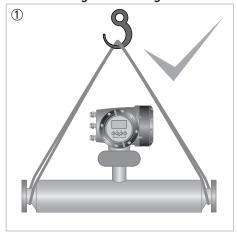

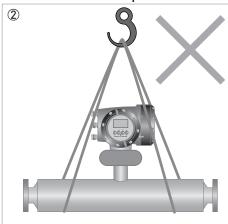


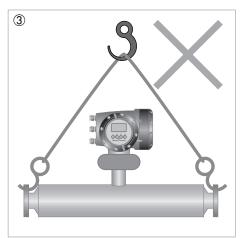


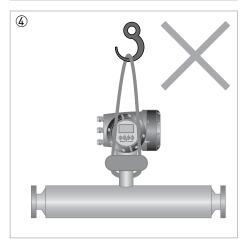


- ① Verwenden Sie einen Trageriemen in ordnungsgemäßem Zustand, um das Messgerät an den Strömungsteilern anzuheben.
- ② Heben Sie das Messgerät NICHT mit dem Trageriemen um den äußeren Zylinder an.
- 3 Heben Sie das Messgerät NICHT an den Löchern für die Flanschschrauben an.
- 4 Heben Sie das Messgerät NICHT am Gehäuse des Messumformers oder am Fuß der Elektronik an.


Aufstellen des Messgeräts vor der Installation

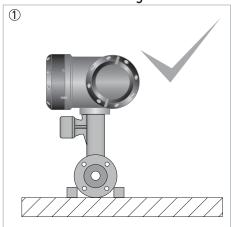

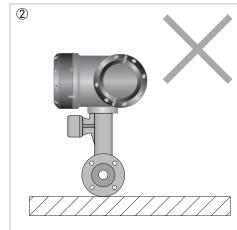

- ① Wenn Sie das Messgerät vor der Installation aufstellen, halten Sie es mit Stützblöcken o. Ä. aufrecht.
- ② Stellen Sie das Messgerät IN KEINEM FALL ohne Stützblöcke (oder ähnliche Vorrichtungen) auf.

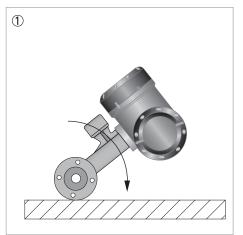

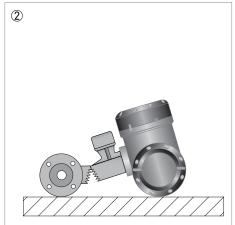



- ① Wenn es nicht abgestützt wird, kann es umkippen.
- ② Dies kann schwere Schäden am Messgerät oder Verletzungen des Personals zur Folge haben.

3.4 Einbaubedingungen

3.4.1 Abstützen des Messgeräts


Abstützung für Messgeräte mit Flanschanschlüssen

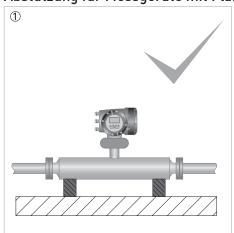


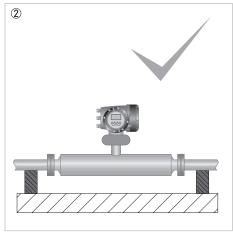

- ① Das Messgerät kann direkt an seinem Gehäuse abgestützt werden.
- ② Es kann auch an den Prozessrohren abgestützt werden.

Abstützung für Messgeräte mit Hygieneanschlüssen

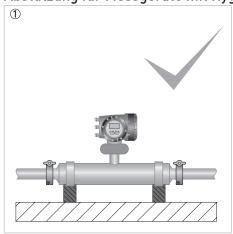


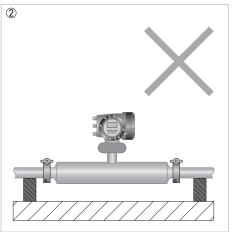



- 1 Stützen Sie grundsätzlich das Gehäuse ab.
- ② Verwenden Sie NICHT die Prozessrohre zum Abstützen des Messgerätgewichts. Die bei Messgeräten mit Hygieneanschlüssen üblichen dünnen Rohrwände sind nicht darauf ausgelegt, das Gewicht des Messgeräts zu tragen.


3.4.2 Montage des Messgeräts


Einbaulage

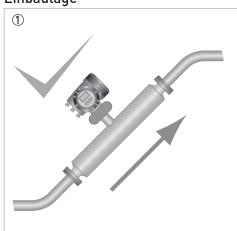


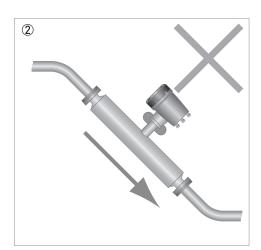

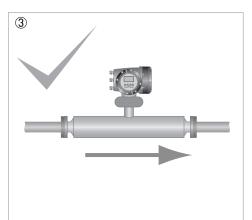

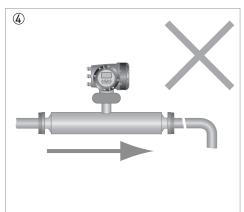

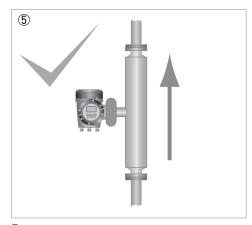

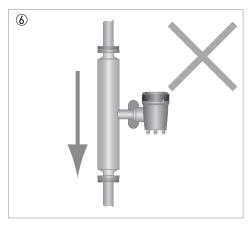


- $\textcircled{1} \hspace{0.1cm} \textbf{Das Messger\"{a}t kann in schr\"{a}ger Stellung eingebaut werden, die Durchflussrichtung sollte jedoch von unten nach oben verlaufen.}$
- ② Vermeiden Sie es, das Messgerät mit Durchflussrichtung von oben nach unten einzubauen, um den Siphon-Effekt zu vermeiden. Wenn das Messgerät mit Durchflussrichtung von oben nach unten eingebaut werden muss, installieren Sie eine Messblende oder ein Regelventil nach dem Messgerät, um den Gegendruck beizubehalten.
- 3 Horizontaler Einbau mit Durchflussrichtung von links nach rechts
- Wermeiden Sie beim Einbau lange Fallleitungen nach dem Messgerät, da dies Kavitationen verursachen kann. Wenn bei der Installation eine Fallleitung nach dem Messgerät vorhanden ist, wird empfohlen, eine Messblende oder ein Regelventil nach dem Messgerät zu installieren, um den Gegendruck beizubehalten.
- (5) Das Messgerät kann vertikal eingebaut werden, die Durchflussrichtung sollte jedoch von unten nach oben verlaufen.
- Vermeiden Sie es, das Messgerät vertikal mit Durchflussrichtung von oben nach unten einzubauen, um den Siphon-Effekt zu vermeiden. Wenn das Messgerät auf diese Weise eingebaut werden muss, installieren Sie eine Messblende oder ein Regelventil nach dem Messgerät, um den Gegendruck beizubehalten.

3.4.3 Cross-Talk

Wenn mehr als ein Messgerät installiert wird, bedeutet eine sehr hohe Unempfindlichkeit gegenüber "Cross-Talk" (Interferenzen), dass die Geräte sehr nahe beieinander montiert werden können. Die Messgeräte können in diesem Fall in Reihe oder parallel installiert werden, wie hier dargestellt ist.

In Reihe installierte Messgeräte

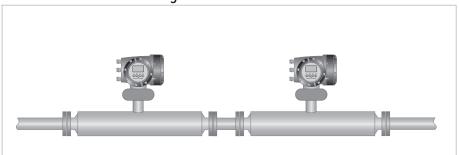




INFORMATION!

Bei der Installation in Reihe wird dringend ein gleich bleibender Durchmesser des Prozessrohres empfohlen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.


Parallel installierte Messgeräte



3.4.4 Flanschanschlüsse

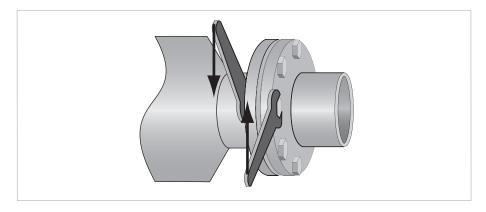


Ziehen Sie die Flanschschrauben gleichmäßig und gegeneinander fest.

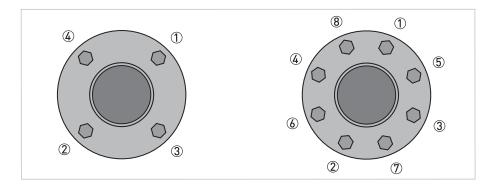

Ziehen Sie jeweils die beiden gegenüberliegenden Schrauben fest, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

3.4.5 Maximale Rohrleitungskräfte (Belastungen an den Enden)

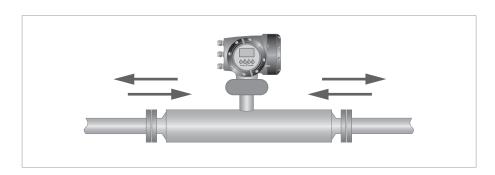

An den Enden von Masse-Durchflussmessgeräten kann eine maximale (negative oder positive) Kraft anliegen. In der nachstehenden Tabelle sind die zulässigen Kräfte angegeben.

Maximal zulässige Belastung

		S15	S25	S40	S50
Flansche					
20°C	40 bar _{rel.}	25kN	38kN	48kN	99kN
	100 bar _{rel.}	17kN	19kN	15kN	20kN
130°C	32 bar _{rel.}	18kN	28kN	35kN	72kN
	80 bar _{rel.}	12kN	12kN	7kN	8kN
Hygienisch (alle Anschlüsse)					
130°C	10 bar _{rel.}	5kN	9kN	12kN	12kN

- Die (axialen) Lasten wurden auf der Grundlage von 316L Schedule 40 Prozessrohren berechnet, bei denen nicht durchstrahlte Stumpfschweißnähte in den Rohrverbindungen verwendet wurden.
- Die angezeigten Lasten sind die maximal zulässigen statischen Lasten. Wenn die Lasten zyklisch zwischen Zug und Druck wechseln, müssen diese Lasten reduziert werden. Wenden Sie sich zur Beratung bitte an den Hersteller.

3.4.6 Rohrreduzierungen




Vermeiden Sie extreme und sprunghafte Veränderungen des Rohrdurchmessers. Verwenden Sie im Falle von großen Unterschieden zwischen dem Rohrdurchmesser und den Messgerätflanschen passende Rohrreduzierungen.


3.4.7 Flexible Anschlüsse



Flexible Anschlüsse können verwendet werden; da bei Messgeräten mit großem Durchmesser jedoch von großen Durchflussmengen auszugehen ist, wird empfohlen, flexible Anschlüsse nur bei Messgeräten bis Nennweite 80 zu verwenden.

3.4.8 Hygienischer Einbau

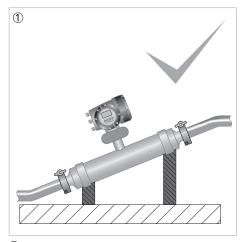

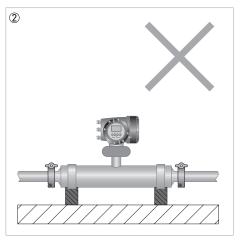

- $\textcircled{1} \quad \text{Installieren Sie das Messger\"{a}t in einem Winkel, der die Selbstentleerung erm\"{o}glicht}.$
- ② Installieren Sie das Messgerät NICHT horizontal.

Wenn das Messgerät nach den Gesundheitsanforderungen der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) zugelassen ist, MUSS Folgendes beachtet werden:

- Installation Installieren Sie das Messgerät in einem Winkel, der die Selbstentleerung ermöglicht (siehe Abbildung).
- Reinigungsflüssigkeiten Die Reinigungsflüssigkeiten müssen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 1,5 m/s / 5 ft/s aufwärts fließen. Fließt der Durchfluss abwärts, muss ein Durchflussbegrenzer nach dem Gerät installiert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Messgerät komplett mit der Reinigungsflüssigkeit gefüllt wird.
- Die Prozessanschlüsse und Dichtungen MÜSSEN den Angaben in der EHEDG-Dokumentation entsprechen.

Der Hersteller empfiehlt darüber hinaus, die EHEDG-Empfehlung Nummer 8 "HYGIENIC EQUIPMENT DESIGN CRITERIA" (www.ehedg.org) zu konsultieren.

3.4.9 Heizung und Isolierung


Heizung


Das Messgerät kann über ein elektrisches Heizband o. Ä. beheizt werden, wie hier dargestellt ist. Beachten Sie jedoch, dass das Gerät AUSSCHLIESSLICH in dem mit A markierten Bereich beheizt werden darf.

Isolierung

Das Messgerät kann auch bis zu einer maximalen Höhe isoliert werden, wie hier dargestellt ist (B). Isolieren Sie es nicht über diese Höhe hinaus, da anderenfalls eine Überhitzung der Elektronik die Folge ist.

Elektrische Heizung und Isolierung

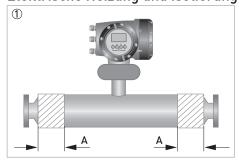

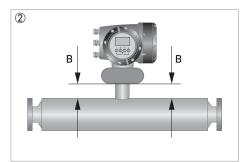


- ① Beheizbarer Bereich (A). Die maximalen Abmessungen sind in der Tabelle angegeben.
- ② Maximale Isolierhöhe (B). Isolieren Sie das Messgerät NICHT oberhalb dieser Höhe.

Beheizter Bereich

Abmessung von A [mm]	15	25	40	50
	65	75	110	125
Abmessung von A [Zoll]	15	25	40	50
	2,56	2,9	4,3	4,9

Werkseitig montierter Heizmantel

Wenn das Messgerät mit einem Heizmantel bestellt wurde, wird es mit NPT-, Ermeto- oder Flanschanschlüssen geliefert.

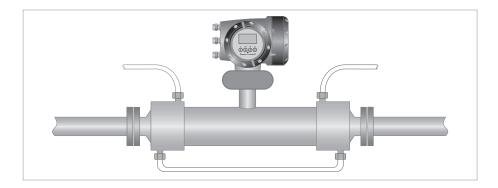

Anschluss/Verwendung des Heizmantels

- Schließen Sie den Heizmantel mit verstärkten Schläuchen an die Wärmequelle an.
- Der Heizmantel ist aus Edelstahl des Typs 316L, das Heizmedium kommt jedoch auch mit dem äußeren Zylinder in Berührung, der aus geringerwertigem Edelstahl gefertigt sein kann.
- Als Wärmeübertragungsmittel eignen sich Dampf und heißes Öl. Verwenden Sie keine Heizmedien, die Spaltkorrosion bei Edelstahl verursachen können.
- Bei Verwendung von Flüssigkeit muss die Rohrkonfiguration so beschaffen sein, dass die Anlage entlüftet werden kann.
- Bei Verwendung von Dampf muss die Rohrkonfiguration so beschaffen sein, dass das Kondenswasser abgelassen werden kann.
- Heizen Sie den Mantel auf die Betriebstemperatur vor, bevor Sie die Prozessflüssigkeit durch das Messgerät laufen lassen.



VORSICHT!

Heizdruck und Temperatur für Heizmäntel betragen maximal 10 barg bei 130°C/145 psig bei 266°F

Beheizungszeiten

Temperatur [°C/°F] ①	Zeit [Minuten]			
	15	25	40	50
40 / 104		15		
60 / 140	45			
80 / 176	75			
100 / 212	135			
120 / 248	480			
① Gemessen in der Mitte d	① Gemessen in der Mitte des Messrohres.			

Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur	+25 °C/+77 °F
Heizmedium	Heiße Flüssigkeit
Temperatur Heizmedium	+130 °C/+266 °F

3.4.10 Spülanschlüsse

Wenn das Messgerät mit einem Spülanschluss bestellt wurde, wird es mit deutlich gekennzeichneten NPT-Innengewindeanschlüssen geliefert. Diese Anschlüsse sind mit NPT-Stopfen und PTFE-Band verschlossen.



VORSICHT!

Entfernen Sie diese Stopfen NICHT.


Das Messgerät wird werkseitig mit einer trockenen Stickstofffüllung abgedichtet; in das Gerät gelangende Feuchtigkeit verursacht Schäden. Die Stopfen dürfen nur entfernt werden, um das Messgerätgehäuse zu reinigen, wenn es zu einem Ausfall des Hauptmessrohres kommen sollte.


Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Störung des Hauptmessrohres vorliegt, machen Sie das Messgerät drucklos und nehmen Sie es außer Betrieb, sobald dies unter Beibehaltung der Sicherheit möglich ist.

3.4.11 Nullpunktkalibrierung

Die Vorgehensweise für die Nullpunktkalibrierung ist im Handbuch des Messumformers beschrieben. Bei der Installation des Messgeräts muss jedoch Folgendes beachtet werden.

Nullpunktkalibrierung

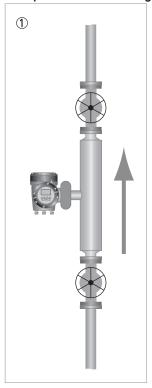


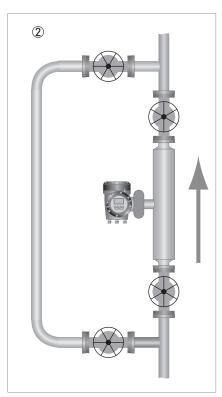


- ① Wenn das Messgerät vertikal eingebaut wurde, installieren Sie für die Nullpunktkalibrierung Absperrventile an den Seiten des Messgeräts.
- ② Wenn der Durchfluss nicht unterbrochen werden kann, installieren Sie für die Nullpunktkalibrierung eine Bypass-Leitung.

3.4.12 Sonnenschutz

Das Messgerät MUSS vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

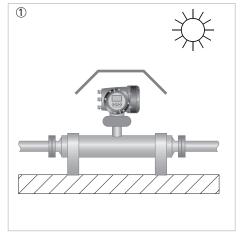

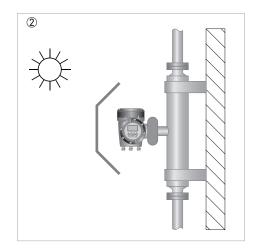

- Horizontaler Einbau
 Vertikaler Einbau

4.1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen dürfen nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung durchgeführt werden. Beachten Sie die auf dem Typenschild angegebenen elektrischen Daten.



GEFAHR!

Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften!



GEFAHR!

Bei Geräten, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, gelten zusätzlich die sicherheitstechnischen Hinweise in der Ex-Dokumentation.



WARNUNG!

Die örtlich geltenden Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften müssen ausnahmslos eingehalten werden. Sämtliche Arbeiten am elektrischen Teil des Messgeräts dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.



INFORMATION!

Prüfen Sie anhand der Typenschilder, ob das gelieferte Gerät Ihrer Bestellung entspricht. Prüfen Sie, ob auf dem Typenschild die korrekte Spannungsversorgung angegeben ist.

4.2 Elektrische Anschlüsse und E/A-Anschlüsse

Für Informationen in Bezug auf die elektrischen Anschlüsse und die E/A-Anschlüsse siehe das Handbuch des betreffenden Messumformers.



5.1 Ersatzteilverfügbarkeit

Der Hersteller erklärt sich bereit, funktionskompatible Ersatzteile für jedes Gerät oder für jedes wichtige Zubehörteil für einen Zeitraum von drei Jahren nach Lieferung der letzten Fertigungsserie des Geräts bereit zu halten.

Diese Regelung gilt nur für solche Ersatzteile, die im Rahmen des bestimmungsgemäßen Betriebs dem Verschleiß unterliegen.

5.2 Verfügbarkeit von Serviceleistungen

Der Hersteller stellt zur Unterstützung der Kunden nach Garantieablauf eine Reihe von Serviceleistungen zur Verfügung. Diese umfassen Reparatur, Wartung, Kalibrierung, technische Unterstützung und Training.



INFORMATION!

Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Vertriebsbüro.

5.3 Rücksendung des Geräts an den Hersteller

5.3.1 Allgemeine Informationen

Dieses Gerät wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Bei Installation und Betrieb entsprechend dieser Anleitung werden keine Probleme mit dem Gerät auftreten.



VORSICHT!

Sollte es dennoch erforderlich sein, ein Gerät zum Zweck der Inspektion oder Reparatur zurückzusenden, so beachten Sie unbedingt folgende Punkte:

- Aufgrund von Rechtsvorschriften zum Umweltschutz und zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Personals darf der Hersteller nur solche zurückgesendeten Geräte handhaben, prüfen und reparieren, die in Kontakt mit Produkten gewesen sind, die keine Gefahr für Personal und Umwelt darstellen.
- Dies bedeutet, dass der Hersteller ein Gerät nur dann warten kann, wenn nachfolgende Bescheinigung (siehe nächster Abschnitt) beiliegt, mit dem seine Gefährdungsfreiheit bestätigt wird.



VORSICHT!

Wenn das Gerät mit toxischen, ätzenden, entflammbaren oder wassergefährdenden Produkten betrieben wurde, muss:

- geprüft und sichergestellt werden, wenn nötig durch Spülen oder Neutralisieren, dass alle Hohlräume frei von gefährlichen Substanzen sind.
- dem Gerät eine Bescheinigung beigefügt werden, mit der bestätigt wird, dass der Umgang mit dem Gerät sicher ist und in der das verwendete Produkt benannt wird.

5.3.2 Formular (Kopiervorlage) zur Rücksendung eines Geräts



VORSICHT!

Um alle Risiken für unser Wartungspersonal auszuschließen, muss dieses Formular von Außen an der Verpackung des zurückgesendeten Geräts zugänglich sein.

Firma:		Adresse:		
Abteilung:		Name:		
TelNr.:		Fax-Nr. und/oder E-Mail-Adresse:		
Kommissions- bzw. Seriennummer des Her	rstelle	rs:		
Das Gerät wurde mit folgendem Messstoff b	oetriek	pen:		
Dieser Messstoff ist:	radio	paktiv		
	wass	sergefährdend		
	giftig	tig		
	ätze	zend		
	bren	nbar		
Wir h		naben alle Hohlräume des Geräts auf Freiheit von diesen Stoffen üft.		
	Wirl	haben alle Hohlräume des Geräts gespült und neutralisiert.		
Wir bestätigen hiermit, dass bei der Rücksendung dieses Messgeräts keine Gefahr für Menschen und Umwelt durch darin enthaltene Messstoffreste besteht.				
Datum:		Unterschrift:		
Stempel:				

5.4 Entsorgung



VORSICHT!

Die Entsorgung hat unter Einhaltung der in Ihrem Land geltenden Gesetzgebung zu erfolgen.

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten in der Europäischen Union:




Gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU dürfen Kontroll- und Steuerungsgeräte, die mit dem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, am Ende ihrer Lebensdauer **nicht mit dem Hausmüll entsorgt** werden.

Der Anwender muss Elektro- und Elektronikaltgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abgeben oder die Geräte an unsere Niederlassung vor Ort oder an einen bevollmächtigten Vertreter zurücksenden.

6.1 Messprinzip (Doppel-Messrohr)


Statisches Messgerät, nicht angeregt und ohne Durchfluss

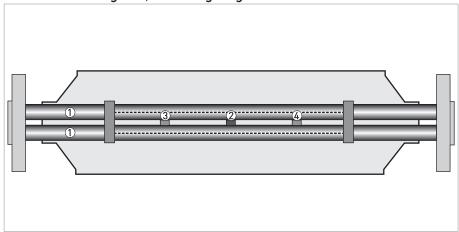

- ① Messrohre
- ② Erregerspule
- 3 Sensor 1
- 4 Sensor 2

Ein Coriolis Doppelmessrohr Masse-Durchflussmessgerät besteht aus zwei Messrohren ①, einer Erregerspule ② und zwei Sensoren (③ und ④) an jeder Seite der Erregerspule.


Angeregtes Messgerät ohne Durchfluss

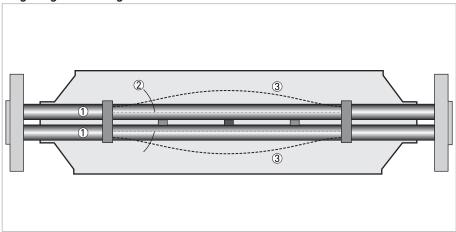

- Messrohre
- ② Schwingungsrichtung
- 3 Sinuskurve

Wenn das Messgerät angeregt wird, lässt die Erregerspule die Messrohre vibrieren, wodurch eine Sinuskurve ③ erzeugt wird. Diese Sinuskurve wird von zwei Sensoren überwacht.

Angeregtes Messgerät mit Durchfluss

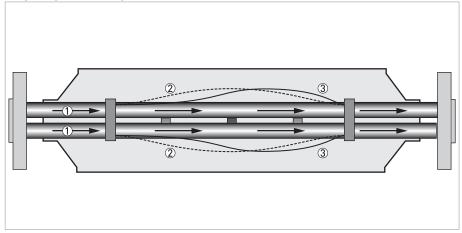

- ① Durchfluss
- ② Sinuskurve
- 3 Phasenverschiebung

Wenn eine Flüssigkeit oder ein Gas durch die Rohre fließt, bewirkt der Coriolis-Effekt eine Phasenverschiebung in der Sinuskurve, der von den beiden Sensoren erfasst wird. Diese Phasenverschiebung ist direkt proportional zum Massedurchfluss.

Die Dichtemessung erfolgt anhand der Auswertung der Schwingungsfrequenz und die Temperaturmessung mithilfe eines Pt500-Sensors.

6.2 Technische Daten



INFORMATION!

- Die nachfolgenden Daten berücksichtigen allgemeingültige Applikationen. Wenn Sie Daten benötigen, die Ihre spezifische Anwendung betreffen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren lokalen Vertreter.
- Zusätzliche Informationen (Zertifikate, Arbeitsmittel, Software,...) und die komplette Dokumentation zum Produkt können Sie kostenlos von der Internetseite (Downloadcenter) herunterladen.

Messsystem

Messprinzip	Coriolis Massedurchfluss		
Anwendungsbereich	Massedurchfluss- und Dichtemessung von Flüssigkeiten, Gasen und Feststoffen		
Gemessener Wert	Masse, Dichte, Temperatur		
Berechneter Wert	Volumen, Bezugsdichte, Konzentration, GeschwindigkeitVolumen, Bezugsdichte, Konzentration, Geschwindigkeit		

Design

•	
Allgemein	Das System besteht aus einem Messwertaufnehmer und einem Messumformer für die Verarbeitung des Ausgangssignals.
ProdukteigenschaftenProdukteigenscha ften	Vollverschweißter, wartungsfreier Messwertaufnehmer mit einem Doppel- Messrohr im Geradrohrdesign
Varianten	
Kompakte Ausführung	Integrierter Messumformer
Getrennte Ausführung	Messumformer in Feld-, Wand- oder in 19" Einschubgehäuse verfügbar
Modbus Ausführung	Messwertaufnehmer mit integrierter Elektronik mit Modbus-Ausgang für Anschluss an SPS

Messgenauigkeit

Masse					
Flüssigkeit	±0,15% vom Messwert + Nullpunktstabilität				
Gas	±0,5% vom Messwert + Nullpunktstabilität				
Wiederholbarkeit	Besser als 0,05% plus Nullpunktstabilität (umfasst die Einflüsse von Reproduzierbarkeit, Linearität und Hysterese)				
Nullpunktstabilität					
Edelstahl	±0,01% vom maximalen Durchfluss bei jeweiliger Sensorgröße				
Referenzbedingungen					
Messstoff	Wasser				
Temperatur	20°C / 68°F				
BetriebsdruckBetriebsdruck	1 barg / 14.5 psig				
Einfluss von Prozesstemperatur-Abweich	Einfluss von Prozesstemperatur-Abweichung auf Nullpunkt des Messwertaufnehmers				
Edelstahl	0,001% pro 1°C / 0,00055% pro 1°F				
Einfluss von Prozessdruck-Abweichung auf Nullpunkt des Messwertaufnehmers					
Edelstahl	0,00012 % des max. Durchflusses pro 1 bar _{rel} / 0,0000083 % des max. Durchflusses pro 1 psig				

Dichte			
Messbereich	4002500 kg/m ³ / 25155 lbs/ft ³		
Genauigkeit	$\pm 2 \text{ kg/m}^3 / \pm 0.13 \text{ lbs/ft}^3 (S15: \pm 5 \text{ kg/m}^3 / \pm 0.33 \text{ lbs/ft}^3)$		
Vorort-Kalibrierung	$\pm 0.5 \text{ kg/m}^3 / \pm 0.033 \text{ lbs/ft}^3$		
Temperatur			
Genauigkeit	±1°C / 1,8°F		

Betriebsbedingungen

M : 1 El .				
Maximale Flussraten				
S15	6500 kg/h / 240 lbs/min			
S25	27000 kg/h / 990 lbs/min			
S40	80000 kg/h / 2935 lbs/min			
S50	170000 kg/h / 6235 lbs/min			
Umgebungstemperatur				
Kompakte Ausführung mit	-40+60°C / -40+140°F			
Messumformer aus Aluminium	Erweiterter Temperaturbereich: +65 °C/+149 °F bei einigen E/A-Optionen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.			
Kompakte Ausführung mit Messumformer aus Edelstahl	-40+55°C / -40+130°F			
Getrennte Ausführungen	-40+65°C / -40+149°F			
Prozesstemperatur				
Flanschanschluss	-40+130°C / -40+266°F			
Hygieneanschluss	-40+130°C / -40+266°F			
Nenndruck bei 20°C / 68°F				
Messrohr				
Edelstahl -1100 barg / -14,51450 psig				
Äußerer Zylinder				
Nicht PED / CRN zertifiziert	Typischer Berstdruck > 100 barg / 1450 psig bei 20°C			
PED / CRN zert. druckfestes GehäusePED / CRN zert. druckfestes Gehäuse	-163 barg / -14,5910 psig			
PED zert. druckfestes GehäusePED zert. druckfestes Gehäuse	-1100 barg / -14,51450 psig			
Flüssigkeitseigenschaften				
Zulässiger Aggregatzustand	Flüssigkeiten, Gase, Schlämme			
Zulässiger Gasanteil (Volumen)	Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.			
Zulässiger Feststoffgehalt (Volumen)	Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.			
Schutzart (nach EN60529)	IP 67, NEMA 4X			

Einbaubedingungen

Einlaufstrecken	Nicht erforderlich
Auslaufstrecken	Nicht erforderlich

Werkstoffe

Messrohr	Edelstahl UNS S31803 (1.4462)		
Strömungsteiler	Edelstahl 316 / 316L (CF3M / 1.4409), doppelt zertifiziert		
Flansche	Edelstahl 316 / 316L (1.4401 / 1.4404), doppelt zertifiziert		

Äußerer Zylinder	Edelstahl 316 / 316L (1.4401 / 1.4404), doppelt zertifiziert			
	Option: Edelstahl 316 / 316L (1.4401 / 1.4404), doppelt zertifiziert			
Ausführung mit Heizmantel				
Heizmantel	Edelstahl 316L (1.4404)			
	Der äußere Zylinder steht in Kontakt mit dem Heizmedium.			
Alle Versionen				
Sensorelektronikgehäuse	Edelstahl 316L (1.4409)			
Anschlussdose (getrennte Ausführung)	Aluminium-Druckguss (Polyurethan-beschichtet)			
	Option: Edelstahl 316L (1.4401)			

Prozessanschlüsse

Flansch				
DIN	DN1580 / PN40100			
ASME	½3" / ASME 150600			
JIS	1580A / 1020K			
Hygienisch				
Tri-clover	13"			
Tri-clamp DIN 32676	DN2580			
Tri-clamp ISO 2852	13"			
DIN11864-2 Form A	DN2580			
DIN11851 Außengewinde	DN2580			
SMS Außengewinde	13"			
IDF / ISS Außengewinde	13"			
RJT Außengewinde	13"			

Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse	Ausführliche Informationen einschließlich Spannungsversorgung, Stromverbrauch etc. finden Sie in den technischen Daten für den jeweiligen Messumformer
E/A	Ausführliche Informationen über die E/A-Optionen einschließlich Datenströme und Protokolle finden Sie in den technischen Daten für den jeweiligen Messumformer

Zulassungen und Zertifizierungen

Mechanisch			
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach CE	NAMUR NE 21/5.95		
	2004/108/EWG (EMV)		
	2006/95/EWG (Niederspannungsrichtlinie)		
Europäische Druckgeräte-Richtlinie	PED 97-23 EC (nach AD 2000 Regelwerk)		
Factory Mutual / CSA	Klasse I, Div 1 Gruppen A, B, C, D		
	Klasse II, Div 1 Gruppen E, F, G		
	Klasse III, Div 1 Gefahrenbereiche		
	Klasse I, Div 2 Gruppen A, B, C, D		
	Klasse II, Div 2 Gruppen F, G		
	Klasse III, Div 2 Gefahrenbereiche		
ANSI / CSA (Dual Seal)	12.27.901-2003		
Hygienisch	3A 28-03		

ATEX (gem. 94/9/EC)				
OPTIMASS 1300C nicht-Ex i Signalausgän	ge ohne Heizmantel / Isolierung			
Ex d Anschlussraum	II 2 G Ex d [ib] IIC T4T1			
	Optional: II 2 G Ex d [ib] IIC T6T1			
	II 2 D Ex tD A21 IP6x T185°C			
	Optional: II 2 D Ex tD A21 IP6x T160°C			
Ex e Anschlussraum	II 2 G Ex de [ib] IIC T4T1			
EX & Alischtussi dulli	Optional: II 2 G Ex de [ib] IIC T6T1			
	·			
	II 2 D Ex tD A21 IP6x T185°C			
ODTIMACS 40000 : 1 / E : C:	Optional: II 2 D Ex tD A21 IP6x T160°C			
OPTIMASS 1300C nicht-Ex i Signalausgän				
Ex d Anschlussraum	II 2 G Ex d [ib] IIC T4T1			
	Optional: II 2 G Ex d [ib] IIC T6T1			
	II 2 D Ex tD A21 IP6x T195°C			
	Optional: II 2 D Ex tD A21 IP6x T165°C			
Ex e Anschlussraum	II 2 G Ex de [ib] IIC T4T1			
	Optional: II 2 G Ex de [ib] IIC T6T1			
	II 2 D Ex tD A21 IP6x T195°C			
	Optional: II 2 D Ex tD A21 IP6x T165°C			
OPTIMASS 1300C Ex i Signalausgänge oh	ne Heizmantel / Isolierung			
Ex d Anschlussraum	II 2(1) G Ex d [ia/ib] IIC T4T1			
	Optional: II 2(1) G Ex d [ia/ib] IIC T6T1			
	II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T185°C			
	Optional: II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T160°C			
Ex e AnschlussraumEx d	II 2(1) G Ex de [ia/ib] IIC T4T1			
Anschlussraum	Optional: II 2(1) G Ex de [ia/ib] IIC T6T1			
	II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T185°C			
	Optional: II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T160°C			
OPTIMASS 1300C Ex i Signalausgänge m	<u> </u>			
Ex d Anschlussraum	II 2(1) G Ex d [ia/ib] IIC T4T1			
EX 4 / III Sell (435) 44111	Optional: II 2(1) G Ex d [ia/ib] IIC T6T1			
	II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T195°C			
	Optional: II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T165°C			
Ex e Anschlussraum	II 2(1) G Ex de [ia/ib] IIC T4T1			
ex e Anschlussraum				
	Optional: II 2(1) G Ex de [ia/ib] IIC T6T1			
	II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T195°C			
	Optional: II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP6x T165°C			
OPTIMASS 1000 / 1010C ohne Heizung / Isolierung	II 2 G Ex ib IIC T4T1			
isotter ung	Optional: II 2 G Ex ib IIC T6T1			
	II 2 D Ex ibD 21 T175 °C			
	Optional: II 2 D Ex ibD 21 T165 °C			
OPTIMASS 1000 / 1010C mit Heizung /	II 2 G Ex ib IIC T4T1			
Isolierung	Optional: II 2 G Ex ib IIC T6T1			
	II 2 D Ex ibD 21 T175 °C			
	Optional: II 2 D Ex ibD 21 T165 °C			

ATEX (gem. 94/9/EG) Temperaturgrenzen (Standard)

	Umgebungstemp. T _{amb} °C	Max. Messstofftemp. T _m °C	Temperatur- klasse	Max. Oberflächen- temp. °C
OPTIMASS 1000 / 1010C -	65	89	T4	T130
mit oder ohne Heizmantel / Isolierung		130	T3-T1	T175
OPTIMASS 1300C -	50	70	T4	T130
Aluminium- Messumformergehäuse –		130	T3-T1	T185
ohne Heizmantel / Isolierung	60	60	T4 - T1	T125
130tici drig	65 ①	65	T4 - T1	T130
OPTIMASS 1300C -	40	65	T4	T130
Aluminium- Messumformergehäuse –		130	T3-T1	T195
Heizmantel / Isolierung	50	65	T4	T130
		100	T3-T1	T165
	60	60	T4 - T1	T125
	65 ①	65	T4 - T1	T130
OPTIMASS 1300C — Edelstahl- Messumformergehäuse — ohne Heizmantel / Isolierung	50	70	T4	T130
		130	T3-T1	T185
	55	55	T4 - T1	T120
OPTIMASS 1300C — Edelstahl- Messumformergehäuse — Heizmantel / Isolierung	40	65	T4	T130
		120	T3-T1	T185
	50	65	T4	T130
		75	T3-T1	T140
	55	55	T4 - T1	T120

 $[\]textcircled{\scriptsize 1}$ abhängig von E/A-Option. Bitte sprechen Sie uns für weitere Informationen an.


ATEX (gem. 94/9/EG) Temperaturgrenzen (T6)

	Umgebungstemp. T _{amb} °C	Max. Messstofftemp. T _m °C	Temperatur- klasse	Max. Oberflächen- temp. °C
OPTIMASS 1000 / 1010C T6 — mit oder ohne Heizmantel / Isolierung	40	45	Т6	T80
		60	T5	T95
		95	T4	T130
		130	T3 – T1	T165
	50	60	T5	T95
		95	T4	T130
		130	T3 – T1	T165
	65	95	T4	T130
		130	T3 – T1	T165

	Umgebungstemp. T _{amb} °C	Max. Messstofftemp. T _m °C	Temperatur- klasse	Max. Oberflächen- temp. °C
OPTIMASS 1300C T6 -	40	45	T6	T80
Aluminium- Messumformergehäuse –		60	T5	T95
Messumformergehäuse – ohne Heizmantel / Isolierung		100	T4	T130
isotier ung		130	T3-T1	T155
	50	60	T5	T95
		100	T4	T130
		130	T3-T1	T160
	60	60	T4 - T1	T95
	65 ①	65	T4 - T1	T100
OPTIMASS 1300C T6 -	40	45	T6	T80
Aluminium- Messumformergehäuse –		60	T5	T95
Heizmantel / Isolierung		95	T4	T130
		130	T3-T1	T165
	50	60	T5	T95
		95	T4	T130
		100	T3-T1	T135
	60	60	T4 - T1	T95
	65 ①	65	T4 - T1	T100
OPTIMASS 1300C T6 -	40	45	T6	T80
Edelstahl- Messumformergehäuse –		60	T5	T95
ohne Heizmantel / Isolierung		100	T4	T130
13otter ung		130	T3-T1	T155
	50	60	T5	T95
		100	T4	T130
		130	T3-T1	T160
	55	55	T4 - T1	T95
OPTIMASS 1300C T6 –	40	45	T6	T80
Edelstahl- Messumformergehäuse — Heizmantel / Isolierung		60	T5	T95
Heizmantel / Isolierung		95	T4	T130
		120	T3-T1	T155
	50	60	T5	T95
		75	T4 - T1	T110
	55	55	T4 - T1	T130

 $[\]textcircled{\scriptsize 1}$ abhängig von E/A-Option. Bitte sprechen Sie uns für weitere Informationen an.

6.3 Messgenauigkeit

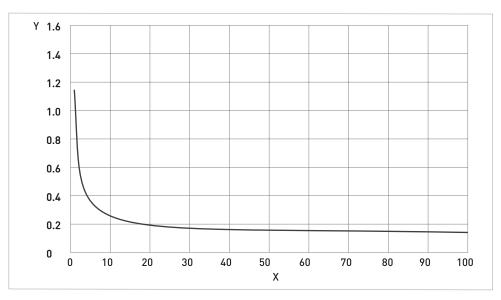

X Durchflussrate [%] Y Messfehler [%]

Messfehler

Der Messfehler ergibt sich aus der Kombination von Genauigkeit und Nullpunktstabilität.

Referenzbedingungen


Produkt	Wasser
Temperatur	+20°C / +68°F
Betriebsdruck	1 bar _{rel.} / 14,5 psi _{rel.}

6.4 Druck-/Temperatur-Zuordnung

Hinweise:


- Stellen Sie sicher, dass das Messgerät innerhalb der zulässigen Grenzwerte betrieben wird.
- Alle hygienischen Prozessanschlüsse sind für einen maximalen Betriebsdruck von 10 barg bei 130°C / 145 psig bei 266°F ausgelegt.


Druck / Temperaturzuordnung, alle Nennweiten, metrisch (Flanschanschlüsse gemäß EN 1092-1)

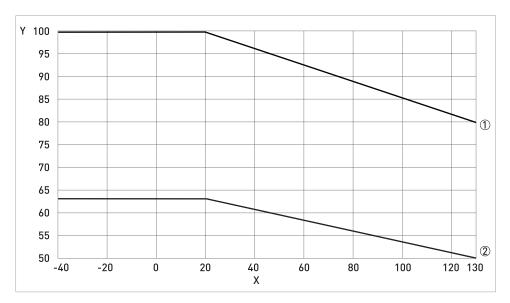

X Temperatur [°C] Y Druck [bar_{rel.}]

- 1 Messrohre und 100 bar $_{\rm rel.}$ 316L druckfestes Gehäuse (PED)
- ② 63 bar_{rel.} 304L / 316 druckfestes Gehäuse (PED)

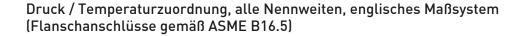

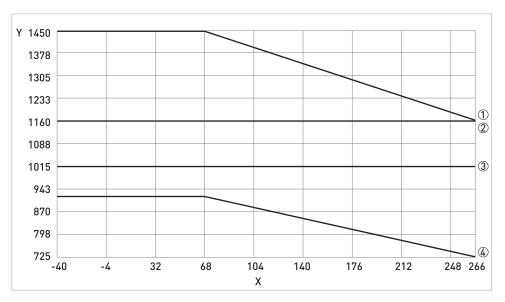

X Temperatur [°F] Y Druck [psi_{rel.}]

- ① Messrohre S15 / S25 (CRN)
- ② Messrohre S40 (CRN)
- 3 Messrohre S50 (CRN)
- 4 Druckfestes Gehäuse 304L / 316L (CRN)

Flansche


- DIN-Flanschwerte basieren auf EN 1092-1 2001 Tabelle 18 (1 % Nachweisbelastung) Materialgruppe 14E0
- Alle ASME Flanschangaben basieren auf ASME B16.5: 2003, Tabelle 2, Werkstoffklasse 2.2
- Die JIS Flanschangaben basieren auf JIS 2220: 2001, Tabelle 1, Division 1, Werkstoffklasse 022a

Hinweise

- Als maximaler Betriebsdruck gilt entweder der Wert für den Flansch oder für das Messrohr, JE NACHDEM, WELCHER NIEDRIGER IST!
- Der Hersteller empfiehlt, die Dichtungen regelmäßig auszutauschen. Auf diese Weise bleibt die hygienische Integrität der Verbindung erhalten.

6.5 Abmessungen und Gewichte

6.5.1 Flanschausführungen

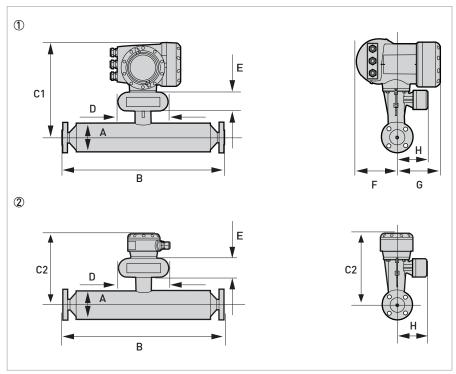

- Kompakte Ausführung
 Getrennte Ausführung

Gerätegewichte (alle Flansche)

	Gewicht [kg]			
	S15	S25	S40	S50
Aluminium (kompakt)	13,5	16,5	29,5	57,5
Edelstahl (kompakt)	18,8	21,8	34,8	62,8
Aluminium (getrennt)	11,5	14,5	25,5	51,5
Edelstahl (getrennt)	12,4	15,4	26,4	52,4

	Gewicht [lbs]			
	S15	S25	S40	S50
Aluminium (kompakt)	30	36,3	65	127
Edelstahl (kompakt)	41	48	77	138
Aluminium (getrennt)	25	32	56	113
Edelstahl (getrennt)	27	33,8	58	115

Messrohr aus Edelstahl

	Abmessungen [mm]			
	S15	S25	S40	S50
Α	101,6	114,3	168,3	219,1
C1 (kompakt)	311	317	344	370
C2 (getrennt)	231	237	264	290
D	160			
Е		6	60	
F	123,5			
G	137			
Н		98	8,5	

	Abmessungen [Zoll]			
	S15	S25	S40	S50
А	4	4,5	6,6	8,6
C1 (kompakt)	12,2	12,5	13,5	14,6
C2 (getrennt)	9	9,3	10,4	11,4
D		6,	,3	
Е		2,	,4	
F	4,9			
G	5,4			
Н		3,	,9	

Flanschanschlüsse


	Abmessung B [mm][
	S15	S25	S40	S50	
PN40					
DN15	498	-	-	-	
DN25	503	531	-	-	
DN40	513	541	706	-	
DN50	-	547	712	862	
DN80	-	-	732	882	
DN100	-	-	-	896	
PN63					
DN50	-	-	740	890	
DN80	-	-	-	910	
PN100					
DN15	513	-	-	-	
DN25	538	567	-	-	
DN40	-	575	740	-	
DN50	-	-	752	902	
DN80	-	-	-	922	

ASME 150				
1/2"	518	-	-	-
3/4"	528	-	-	-
1"	534	563	-	-
1½"	-	575	740	-
2"	-	579	744	894
3	-	-	756	906
4"	-	-	-	920
ASME 300				
1/2"	528	-	-	-
3/4"	538	-	-	-
1"	546	575	-	-
1½"	-	589	754	-
2"	-	-	756	906
3"	-	-	-	926
ASME 600				
1/2"	541	-	-	-
3/4"	550	-	-	-
1"	558	589	-	-
1½"	-	603	770	-
2"	-	-	774	926
3"	-	-	-	944
JIS 10K				
50A	-	-	712	862
80A	-	-	-	882
JIS 20K				
15A	498	-	-	-
25A	503	531	-	-
40A	-	541	706	-
50A	-	-	712	862
80A	-	-	-	882

	Abmessung B [Zoll]				
	S15	S25	S40	S50	
PN40					
DN15	19,6	-	-	-	
DN25	19,8	21	-	-	
DN40	20,2	21,3	27,8	-	
DN50	-	21,5	28	33,9	
DN80	-	-	28,8	34,7	
DN100	-	-	-	35,3	

PN63				
DN50	-	-	29	35
DN80	-	-	-	35,8
PN100			1	
DN15	20,2	-	-	-
DN25	21,2	22,3	-	-
DN40	-	22,6	29	-
DN50	-	-	29,6	35,5
DN80	-	-	-	36,3
ASME 150				
1/2"	20,4	-	-	-
3/4"	20,8	-	-	-
1"	21	22,2	-	-
1½"	-	22,5	29,1	-
2"	-	22,8	29,3	35,2
3"	-	-	29,8	35,7
4"	-	-	-	36,2
ASME 300				
1/2"	20,8	-	-	-
3/4"	21,2	-	-	-
1"	21,5	22,6	-	-
1½"	-	23,2	29,7	-
2"	-	-	29,8	35,7
3	-	-	-	36,4
ASME 600				
1/2"	21,3	-	-	-
3/4"	21,6	-	-	-
1"	22	23,2	-	-
1½"	-	23,7	30,3	-
2"	-	-	30,5	36,4
3"	-	-	-	37,2
JIS 10K				
50A	-	-	28	33,9
80 A	-	-	-	34,7
JIS 20K				
15A	19,6	-	-	-
25A	19,8	20,9	-	-
40A	-	21,3	27,8	-
50A	-	-	28	33,9
80A	-	-	-	34,7


6.5.2 Hygienische Ausführungen

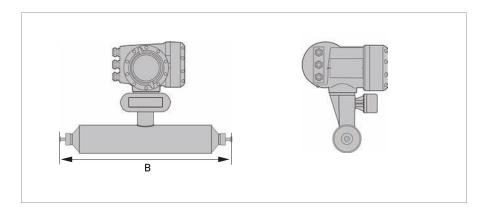

Hygieneanschlüsse: vollverschweißte Ausführungen

	Abmessung B [mm]					
	S15	S25	S40	S50		
Tri-clover						
1"	487	-	-	-		
1½"	-	534	-	-		
2"	-	-	691	-		
3"	-	-	-	832		
Tri-clamp DIN 32	2676					
DN10	-	-	-	-		
DN15	-	-	-	-		
DN25	468	-	-	-		
DN40	-	515	-	-		
DN50	-	-	677	-		
DN80	-	-	-	836		
Tri-clamp ISO 28	52					
1"	473	-	-	-		
1½"	-	502	-	-		
2"	-	-	667	-		
3"	-	-	-	817		
DIN 11864-2 For	DIN 11864-2 Form A					
DN25	505	-	-	-		
DN40	-	562	-	-		
DN50	-	-	724	-		
DN80	-	-	-	896		

	Abmessung B [Zoll]					
	S15	S25	S40	S50		
Tri-clover						
1"	19,2	-	-	-		
1½"	-	21	-	-		
2"	-	-	27,2	-		
3"	-	-	-	32,7		
Tri-clamp DIN 32	2676					
DN10	-	-	-	-		
DN15	-	-	-	-		
DN25	18,4	-	-	-		
DN40	-	20,3	-	-		
DN50	-	-	26,6	-		
DN80	-	-	-	32,9		
Tri-clamp ISO 28	52					
1"	18,6	-	-	-		
1½"	-	19,8	-	-		
2"	-	-	26,3	-		
3"	-	-	-	32,2		
DIN 11864-2 For	DIN 11864-2 Form A					
DN25	19,9	-	-	-		
DN40	-	22,2	-	-		
DN50	-	-	28,5	-		
DN80	-	-	-	35,3		

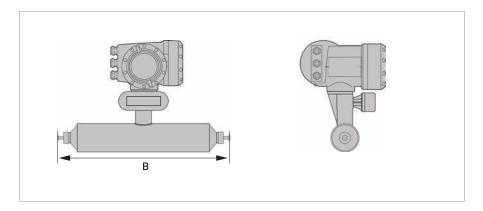


Hygieneanschlüsse: vollverschweißte Ausführungen (Außengewinde)

	Abmessung B [mm]						
	S15	S25	S40	S50			
DIN 11851 Außer	DIN 11851 Außengewinde						
DN25	483	-	-	-			
DN40	-	538	-	-			
DN50	-	-	704	-			
DN80	-	-	-	870			
SMS Außengewi	nde						
1"	474	-	-	-			
1½"	-	537	-	-			
2"	-	-	694	-			
3"	-	-	-	837			
IDF/ISS Außenge	IDF/ISS Außengewinde						
1"	487	-	-	-			
1½"	-	534	-	-			
2"	-	-	691	-			
3"	-	-	-	832			
RJT Außengewinde							
1"	498	-	-	-			
1½"	-	545	-	-			
2"	-	-	702	-			
3"	-	-	-	843			

	Abmessung B [Zoll]					
	S15	S25	S40	S50		
DIN 11851 Außengewinde						
DN25	19	-	-	-		
DN40	-	21,2	-	-		
DN50	-	-	27,7	-		
DN80	-	-	-	34,2		
SMS Außengewinde						
1"	18,7	-	-	-		
1½"	-	21,1	-	-		
2"	-	-	27,3	-		
3"	-	-	-	32,9		
IDF/ISS Außengewinde						
1"	19,2	-	-	-		
1½"	-	21	-	-		
2"	-	-	27,2	-		
3"	-	-	-	32,7		
RJT Außengewinde						
1"	19,6	-	-	-		
1½"	-	21,4	-	-		
2"	-	-	27,6	-		
3"	-	-	-	33,2		


6.5.3 Ausführung mit Heizmantel

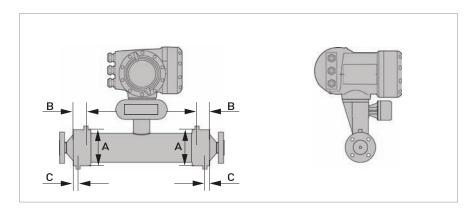

	Abmessungen [mm]			
	S15	S25	S40	S50
Heizanschlussgröße	12 mm (ERMETO)			25
Α	115 ±1	142 ±1	206 ±1	254 ±1
В	51	55	90	105
С	20			26


	Abmessungen [Zoll]			
	S15	S25	S40	S50
Heizanschlussgröße	½" (NPTF)			1
А	4,5 ±0,04	5,6 ±0,04	8,1 ±0,04	10 ±0,04
В	2,0	2,2	3,5	4,1
С	0,8			1,0

6.5.4 Spülanschlussoption

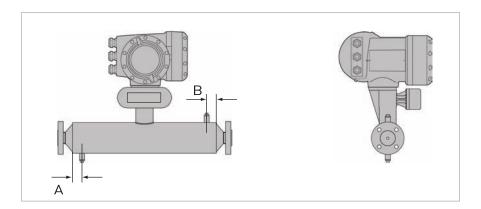

	Abmessungen [mm]				
	S15	S25	S40	S50	
А	55 ±1,0		65 ±	±1,0	
В	55 ±1,0		65 ±1,0		

	Abmessungen [Zoll]				
	S15	S25	S40	S50	
Α	2,2 ±0,04		2,5 ±	:0,04	
В	2,2 ±0,04		2,5 ±0,04		

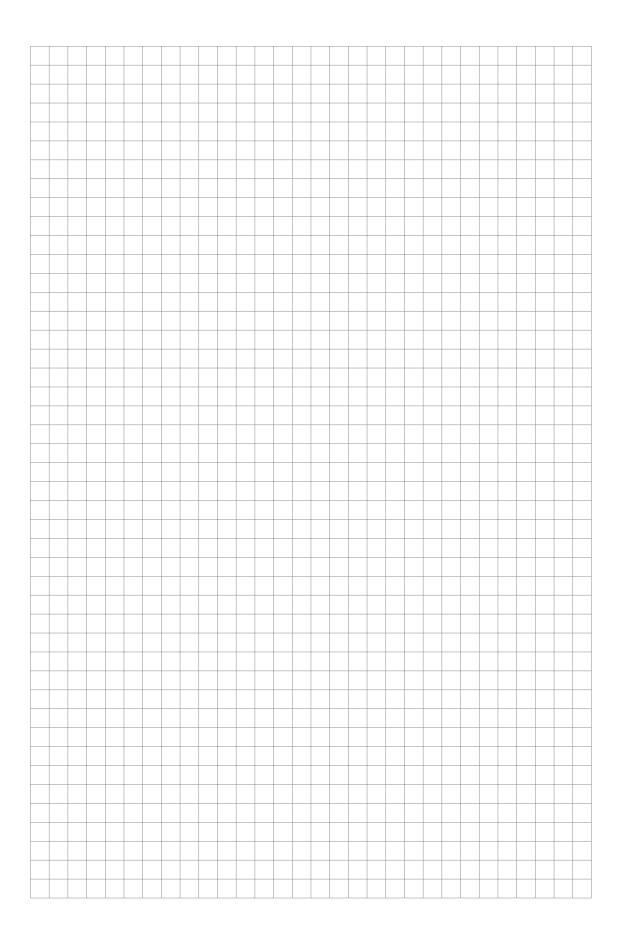



KROHNE - Prozessinstrumentierung und Messlösungen

- Durchfluss
- Füllstand
- Temperatur
- Druck
- Prozessanalyse
- Services

Hauptsitz KROHNE Messtechnik GmbH Ludwig-Krohne-Str. 5 47058 Duisburg (Deutschland)

Tel.: +49 203 301 0 Fax: +49 203 301 10389 sales.de@krohne.com

Die aktuelle Liste aller KROHNE Kontakte und Adressen finden Sie unter: www.krohne.com

